



说明书材质要求: <i>Papel offset doble de 80 g</i>	说明书成品尺寸: <i>71,5X105mm</i>
第一: 专色+CMYK油墨要求: 1. 专色油墨, 见实物色样调整 2. K色油墨: 酒联黑墨	第二: 特别注意: 1. 印刷时看样颜色请参考我司提供的实物样品颜色, 不得偏色。 2. 322C的专色不得参考C=100, M=28, 42, Y=48, 29, K=21, 6对应的四色色谱颜色来看样印刷  Pantone357C  Pantone137C  Negro (impresión a tres colores)
折叠方式: <i>Pliegue de 6 partes</i>	备注:

特别注意: 此页内容不印刷

Pliegue de 6 partes + orden de páginas plegadas por la mitad

Orden de páginas 10P

9	10	11	adire
12	13	14	—

1	2	3	4
5	6	7	8

orden de página 20P


11	12	13	14	adire
15	—	17	18	—

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

1. Transferencia de marca <table> <tr> <td>0023_J01</td> <td>2023.8.12-08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>número de versión</td> <td>fecha de validación</td> <td></td> </tr> </table>	0023_J01	2023.8.12-08		número de versión	fecha de validación			
0023_J01	2023.8.12-08							
número de versión	fecha de validación							

Jadever

MULTÍMETRO DIGITAL

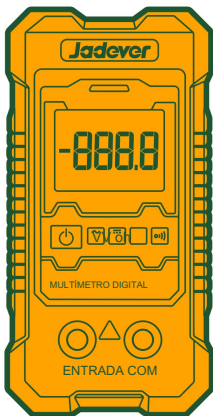

JDDM1501

**PRODUCT
MANUAL**

Instrucciones originales

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

Especificaciones de funcionamiento de seguridad

⚠ ¡Advertencia!

Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones personales y otros accidentes de seguridad, cumpla con las siguientes especificaciones:


- Lea atentamente este manual antes de utilizar el instrumento y preste especial atención a la información de advertencia de seguridad.
- Observe estrictamente el funcionamiento de este manual y utilice este instrumento. De lo contrario, la función de protección del instrumento puede dañarse o debilitarse.
- Tenga cuidado si la medición supera los 30 V CA RMS verdaderos, los 42 V CA pico o los 60 V CC. Puede haber peligro de descarga eléctrica a este tipo de voltaje
- Midiendo el voltaje conocido para verificar si el funcionamiento del medidor es normal, si no es normal o está dañado, no lo vuelva a usar.

- Antes de usar el instrumento, verifique si hay alguna grieta o daño plástico en la caja del instrumento. Si lo haces, no lo vuelvas a usar.
- Antes de usar el instrumento, verifique si la sonda está agrietada o dañada. Si es así, reemplace el mismo tipo y las mismas especificaciones eléctricas.
- El instrumento se utilizará de acuerdo con la categoría de medición, la tensión o la corriente nominal especificadas.
- Cumpla con el código de seguridad local y nacional. Use equipo de protección personal (como guantes de goma aprobados, máscaras y ropa ignífuga, etc.) para evitar daños por descargas eléctricas y arcos eléctricos debido a la exposición peligrosa de la sonda en vivo.
- Cuando muestre el indicador de batería baja, reemplace la batería a tiempo en caso de cualquier error de medición.
- No utilice el instrumento cerca de gases explosivos, vapor o en ambientes húmedos.
- Cuando utilice la sonda, coloque los dedos detrás del protector de dedos de la sonda.

- Al medir, conecte primero la línea cero o la línea de tierra, luego conecte el cable vivo; Pero al desconectar, desconecte primero el cable vivo y luego desconecte la línea cero y la línea de tierra.
- Antes de abrir el gabinete exterior o la tapa de la batería, retire la sonda del instrumento. No utilice el instrumento en circunstancias en las que el instrumento esté desarmado o la tapa de la batería abierta.
- Solo cumple con los estándares de seguridad cuando el instrumento se usa junto con la sonda suministrada. Si la sonda está dañada y necesita ser reemplazada, se debe usar la sonda con el mismo número de modelo y las mismas especificaciones eléctricas para reemplazarla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de instrumentos

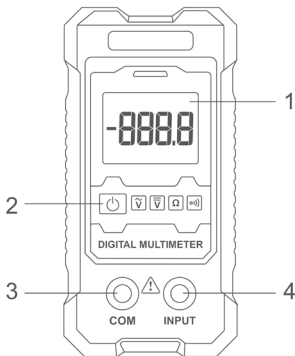

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Monitor | 3. Socket COM |
| 2. Tecla de encendido | 4. Toma de entrada de señal |

OPERACIÓN

Operación de medición

Medición inteligente (AUTO):

Este modo de medición es el predeterminado cuando se enciende. En este modo, se puede medir el voltaje de CC, el voltaje de CA, la resistencia, la continuidad y el medidor puede identificar automáticamente la señal de medición.

1. Presio  a tecla para encender, mostrar **Auto**
2. e ingresar al modo de medición inteligente.
3. Inserte la sonda roja en el conector "INPUT" y la sonda negra en el conector "COM".
4. Póngase en contacto con la sonda de la sonda con ambos extremos de la fuente de alimentación o resistencia medida (en paralelo), y el medidor reconocerá automáticamente la señal medida.
5. Lea los resultados en la pantalla.

Nota

El voltaje mínimo medible: 0,8 V

Apagado automático:

- Si no hay operación dentro de los 15 minutos, el medidor se apagará automáticamente.

- Mantenga presionada la tecla  hasta que se complete el inicio, se cancele la función de apagado automático y el símbolo  ya no esté en la pantalla. La función de apagado automático se restablecerá después de la siguiente tecla corta para encender.

⚠ ¡Advertencia!

- **No es posible medir voltajes superiores a 600 V, de lo contrario el instrumento puede dañarse.**
- **Preste especial atención a la seguridad al medir alto voltaje para evitar descargas eléctricas o lesiones personales.**
- **Antes de usar, pruebe el voltaje conocido con el medidor y asegúrese de que el medidor esté en buen funcionamiento.**

Especificaciones técnicas

- Condición ambiental de uso:
CAT.II 600V
Nivel de contaminación: 2
Altitud < 2000m.
Temperatura y humedad del ambiente de trabajo:

0 ~ 40 °C (<80% HR, <10 °C sin condensación).

Temperatura y humedad del ambiente de almacenamiento:

-10 ~ 60 °C (<70% RH, retire la batería).

- Coeficiente de temperatura: precisión de 0,1x/°C (<18 °C o >28 °C).
- Tensión MÁXIMA entre los terminales y la tierra a tierra: 600V
- Frecuencia de muestreo: aproximadamente 3 veces/segundo.
- Indicación de exceso de rango: muestra "OL".
- Indicación de batería baja:  " .
- Indicación de polaridad de entrada: muestra automáticamente "-".
- sobre el requisito: batería de 2x1.5V.

Especificaciones de precisión

La precisión se aplica dentro de un año después de la calibración.

Condición de referencia: la temperatura ambiente de 18 °C a 28 °C, la humedad relativa no supera el 80%,

Precisión: $\pm$ (% de lectura + palabra).

Voltaje de CC

Gama	Resolución	Exactitud
0.8-600V	0.1V	$\pm(1.0\%$ de lectura+5)

Voltaje de CA

Gama	Resolución	Exactitud
0.8-600V	0.1V	$\pm(1.2\%$ de lectura+5)

Protección contra sobrecarga: 600 V; Voltaje máximo de entrada: 600V

Respuesta de frecuencia: 50 Hz ~ 60 Hz

Resistencia

Gama	Resolución	Exactitud
600k Ω	0,1 k Ω	$\pm(1.2\%$ de lectura+5)

Continuidad

	La resistencia es inferior a aproximadamente 150, sonará el zumbador.
---	---

Limpio

Si hay polvo o humedad en los terminales, es posible que se realicen mediciones incorrectas. Limpie el instrumento de la siguiente manera:



1. Apague el medidor y retire la sonda de prueba.
2. Limpie el polvo acumulado en el enchufe. Limpie el estuche con un paño húmedo o un detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes. Limpie los contactos de cada conector de entrada con un bastoncillo de algodón limpio empapado en alcohol.

Reemplace la batería

1. Apague el medidor y retire la sonda de prueba.
2. Retire los tornillos que fijan la tapa de la batería y retire la tapa de la batería.
3. Retire la batería vieja y reemplácela por una batería nueva de la misma especificación.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería en su posición original y fije y bloquee la tapa de la batería con tornillos.

⚠ ¡Advertencia!

- **Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales causadas por una lectura incorrecta, reemplace la batería inmediatamente cuando la batería esté baja.**
- **Cuando no se use durante mucho tiempo, saque la batería para evitar que la fuga de la batería dañe el producto.**

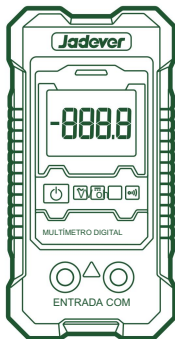

www.jadevermall.com
KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO.,
LTD FABRICADO EN CHINA 0213.01 No.
99, Gugang Road, distrito de Chongchuan,
ciudad de Nantong, China