

ingco

Meuleuse d'angle

VF Meuleuse d'angle



**AG26008 UAG26008 AG26008-1 UAG26008-1
AG26008-6 AG26008-8 AG26008S AG26008E**



SCAN FOR VIDEO



Symboles dans le manuel et sur l'appareil

	Double isolation pour protection maximale
	Lire les instructions avant usage
	Conformité CE
	Portez des lunettes de protection, un casque auditif et un masque anti-poussière
	Les déchets électriques ne doivent pas être évacués avec les déchets ménagers. Merci de les recycler. Vérifiez la réglementation locale ou avec le revendeur pour avoir des conseils de recyclage
	Attention sécurité Merci de n'utiliser que les accessoires fournis par le fabricant

1)- Espace de travail

a- Gardez la zone de travail propre et bien éclairé. Les endroits encombrés et sombres sont propices aux accidents.

b- Ne pas utiliser d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Les outils électriques créent des étincelles qui pourraient enflammer les poussières ou les vapeurs.

c- Gardez les enfants et passants à l'écart pendant l'utilisation d'un outil électrique.

Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2)- Sécurité électrique

a- Les fiches de l'outil électrique doivent correspondre à la prise. Ne modifiez la fiche en aucune façon.

Ne pas utiliser d'adaptateur avec contact de mise à terre de l'outil électrique. Les fiches non modifiées et les prises correspondantes réduisent le risque de choc électrique.

b- Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises à terre tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs. Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est relié au sol.

c- Ne pas exposer des outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'eau au contact d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

d- Ne pas malmenager le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon loin de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e- Lorsque vous utilisez un outil à l'extérieur, utiliser une rallonge adaptée à une utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

3)- Sécurité personnelle

a- Restez en alerte, regardez ce que vous faites et utilisez votre bon sens lors de l'utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de

médicaments. Un moment d'inattention en utilisant un outil électrique peut entraîner des blessures.

b- Utiliser un équipement sécuritaire. Toujours porter des lunettes de protection. Les équipements de sécurité tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive utilisée pour les conditions appropriées réduiront les blessures personnelles.

c- Evitez tout démarrage accidentel. Vérifiez que l'interrupteur soit en position arrêt avec de brancher.

d- Retirez toute clé de réglage ou clé avant de mettre l'outil en marche. Un outil ou une clé de réglages attachés à une partie tournante de l'outil peut entraîner des blessures.

e- Ne pas se pencher. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

f- S'habiller correctement. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces mobiles. Des vêtements amples, des cheveux longs ou des bijoux peuvent être pris dans les pièces mobiles.

g- Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement de l'extraction de la poussière et des installations de collecte, s'assurez qu'ils soient connectés et correctement utilisés. L'utilisation de ces dispositifs peut

4)- Utilisation de l'outil électrique et son entretien

a- Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil électrique correctement pour votre application.

L'outil électrique répondra correctement à ses fonctions s'il fonctionne au rythme auquel il a été conçu.

b- Ne pas utiliser l'outil si le commutateur ne permet pas de le désactiver. Tout outil qui ne peut être contrôlé par son commutateur est dangereux et doit être réparé.

c- Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant de faire des ajustements, de changer les accessoires, ou de ranger les outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage de l'outil en marche de façon accidentelle.

d- Rangez les outils hors de portée des enfants et ne pas laisser des personnes peu familières avec l'outil ou son mode d'utilisation. Les

outils électriques peuvent être dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e- Entretien des outils électriques. Vérifiez les conditions de déplacements avec l'outil électrique.

Si celui-ci est endommagé, le faire réparer avant son utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques défectueux.

f- Gardez vos outils affûtés et propres. Un outil de coupe mal entretenu, dont les arêtes tranchantes, sont moins susceptibles de coincer et sont plus faciles à contrôler.

g- Utilisez les outils électriques, les accessoires et les lames etc., conformément aux instructions et de manière prévue pour ce type d'outil, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.

L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes que l'on attendait pourrait entraîner à une situation dangereuse.

5)- Service

a- Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Cela permettra d'assurer que la sécurité de l'outil électrique soit maintenue.

Attendez que l'appareil soit arrêté avant de procéder à de nouveaux réglages.

Attrapez l'outil par la poignée de préhension isolée, afin d'éviter que la raboteuse ne touche son propre cordon d'alimentation, cela pourrait entraîner des chocs électriques.

Utilisez des serres-joint ou tout autre système de support adapté à la pièce que vous allez usiner, pour fixer la pièce à un support stable. Ne la tenez pas avec vos mains uniquement, cela n'est pas stable et peut entraîner une perte de contrôle et donc des accidents.

SPECIFICATIONS

Model No.	AG26008	UAG26008	AG2600 8S (SAA Plug)	AG26008-6(ISRAEL Plug)
Puissance	2600W	2600W	2600W	2600W
Voltage	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Vitesse à vide	6200/min	6200/min	6200/min	6200/min
Axe	M14	5/8"-11UNC	M14	M14
Diamètre du disque	230mm	9"	230mm	230mm
Diamètre brosse	150mm	6"	150mm	150mm


Model No.	AG26008-1	UAG26008-1	AG 26008-8 (BS Plug)	AG26008E
Puissance	2600W	2600W	2600W	2600W
Voltage	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Vitesse à vide	6200/min	6200/min	6200/min	6200/min
Axe	M14	5/8"-11UNC	M14	M14
Diamètre disque	230mm	9"	230mm	230mm
Diamètre brosse	150m	6"	150mm	150mm

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

⚠ ATTENTION:

- Veillez à ce que l'outil soit éteint et débranché avant ajustement et vérification de ces fonctions.

Verrouillage de l'arbre

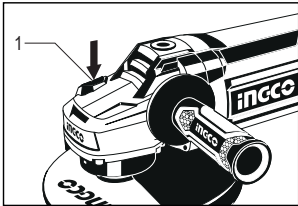


1. verrou

⚠ ATTENTION:

- Ne jamais toucher au verrouillage si l'axe est en mouvement. L'outil pourrait être endommagé. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour éviter que l'axe ne bouge quand vous installez ou retirez des accessoires.

Interrupteur

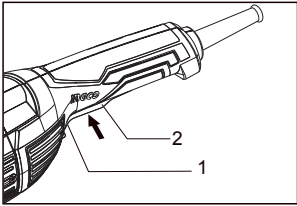

1. Bouton de verrouillage

2. Commutateur

⚠ ATTENTION:

- ☒ Avant de brancher l'outil, toujours vérifier si le commutateur fonctionne correctement et me remettre sur la position "OFF".

Pour démarrer bûil, relâchez le bouton de verrouillage et appuyez sur le commutateur. Relâchez le commutateur pour stopper l'outil.


Pour les outils avec bouton de verrouillage

⚠ ATTENTION:

- Avant de brancher l'outil, toujours vérifier que le commutateur fonctionne correctement et remettez le en position OFF.
- L'interrupteur peut être verrouillé en position ON pour une facilité et un confort d'utilisation en cas d'utilisation prolongée. Faites attention quand vous verrouillez l'outil sur ON et agrippez fermement l'outil.

Pour un fonctionnement en continu, tirez sur le commutateur et ensuite appuyez sur le bouton de verrouillage et relâchez le commutateur.

To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

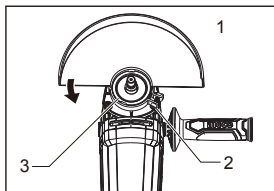

3. Boitier

2. Vis

Installez le capot de protection avec le dépassement de la ligne du capot de protection alignée avec l'encoche du boitier. Puis faites tourner le capot de protection d'environ 180 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Assurez-vous de serrer la vis correctement. Pour retirer le capot de protection, suivez les instructions en sens contraire.


Installer et retirer le disque à moyeu déporté

ASSEMBLAGE

⚠ ATTENTION:

- ☒ Assurez-vous toujours que l'outil est éteint et débranché avant tout travail sur la machine

INSTALLER LA POIGNEE LATÉRALE

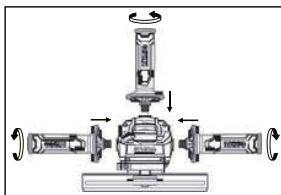

⚠ ATTENTION:


- Assurez-vous que la poignée est installée correctement avant toute mise en fonction.

Vissez la poignée latérale sur la machine tel que montré sur l'image.

Installer et retirer le capot de protection

⚠ ATTENTION:

- Quand vous utilisez un disque à moyeu déporté, un disque flexible ou une brosse circulaire, le capot de protection doit être fixé de façon à ce que le côté le plus proche du capot pointe vers l'utilisateur.

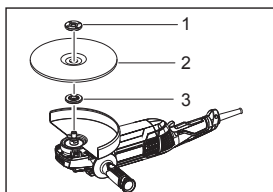

1. Bride extérieure

2. Disque à moyeu déporté


3. Bride intérieure

⚠ ATTENTION:

- Utilisez toujours le capot de protection fourni, quand vous utilisez un disque à moyeu déporté. Le disque peut se casser durant l'utilisation et la protection réduira les risques de blessures.

Montez la bride intérieure sur l'axe. Posez le disque sur la bride intérieure et vissez l'écrou de façon à ce qu'il dépasse côté disque.

Pour serrer l'écrou, appuyez fermement sur l'arbre pour que l'axe ne puisse bouger, puis utilisez la clé à molette et vissez fermement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

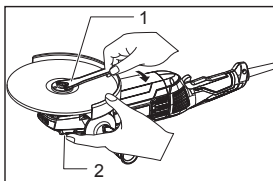

1. Clé

2. Verrouillage de l'arbre

Pour retirer le disque, suivez les instructions en sens contraire.

FONCTIONNEMENT

⚠ATTENTION:


- Il n'est jamais nécessaire de forcer l'outil. Le poids de l'outil fourni une pression suffisante. Forcer et exercer une pression excessive peut faire casser le disque de façon dangereuse.
- Toujours remplacer le disque si l'outil chute pendant le fonctionnement.
- Ne jamais taper sur le disque.
- Evitez les effets rebonds et les accrocs sur le disque, tout spécialement si vous travaillez dans des coins, des bords tranchants etc. cela pourrait entraîner une perte de contrôle et un contrecoup.
- Ne jamais utiliser l'outil avec des lames de découpe du bois. De telles lames sur une meuleuse donnent des à-coups et font perdre le contrôle de l'outil entraînant des blessures.

⚠ATTENTION:


- Ne jamais allumer l'outil s'il est en contact avec une surface.
- Toujours porter des lunettes de protection et un masque à souder pendant l'utilisation.
- Après utilisation, éteindre l'outil et attendre que le disque s'arrête totalement avant de poser l'outil.

Meulage et ponçage

Toujours tenir fermement l'outil avec une main sur l'arrière et l'autre sur la poignée latérale. Allumez l'outil et ensuite appliquer le disque sur la surface à travailler. En général, garder le bord du disque à un angle de 15°.

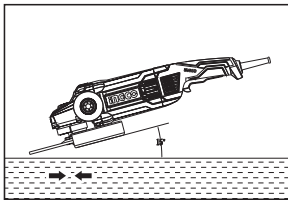

Fonctionnement avec brosse métallique (accessoire optionnel)

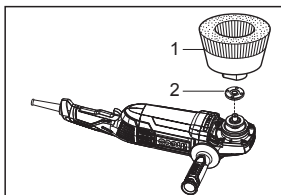

1. Brosse
2. Rondelle Uréthane

⚠ATTENTION:


- Vérifiez le fonctionnement de l'outil en le laissant tourner à vide avec la brosse.
- Ne pas utiliser de brosse endommagée, ou déséquilibrée. Cela pourrait entraîner de potentiels accidents dus au contact avec des fils métalliques détachés.

Débranchez l'outil et placez-le à l'envers pour faciliter l'accès à l'axe. Retirez tous les accessoires de l'axe. Fixez une rondelle en uréthane puis la brosse métallique sur l'axe et resserrez avec la clé. Quand vous utilisez la brosse, évitez d'exercer une pression trop forte qui causerait le pliage des fils, qui casseraient prématurément.

NOTE:

- Quand vous utilisez une brosse métallique, mettez une rondelle uréthane, cela facilitera le démontage de la brosse.

Utilisation d'une roue métallique (accessoire optionnel)

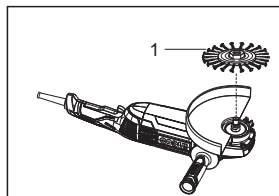

1. Brosse métallique

⚠ATTENTION:

- Vérifiez le fonctionnement de l'outil en le laissant tourner à vide avec la brosse.
- Ne pas utiliser de brosse endommagée, ou déséquilibrée. Cela pourrait entraîner de potentiels accidents dus au contact avec des fils métalliques détachés.
- Utilisez le capot de protection avec les brosses métalliques, en vous Assurant que le diamètre de la roue corresponde à la taille du capot. La roue peut se casser et le capot vous protégera.


Débranchez l'outil et placez -le à l'envers pour faciliter l'accès à l'axe. Retirez tous les accessoires de l'axe. Fixez une rondelle en uréthane puis la brosse métallique sur l'axe et resserrez avec la clé. Quand vous utilisez la brosse, évitez d'exercer une pression trop forte qui causerait le pliage des fils, qui casseraient prématurément.

MAINTENANCE

ATTENTION:


- Assurez-vous toujours que l'outil est éteint et débranché avant tout travail sur la machine.
- Ne jamais utiliser d'essence d'alcool ... cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation ou des fissures.

L'outil et ses fentes d'aération doivent rester propres. Nettoyez régulièrement les aérations ou dès qu'elles commencent à s'obstruer.

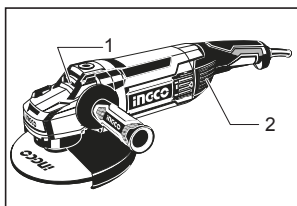


1. Fentes d'aération
2. Fentes d'aspiration

Remplacement des charbons

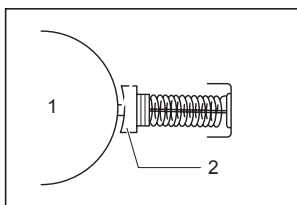

1. Commutateur
2. Charbon

Utilisez un tournevis pour retirer le couvercle de protection des charbons. Enlevez les charbons usagés, insérez en des nouveaux et remplacez le capot.

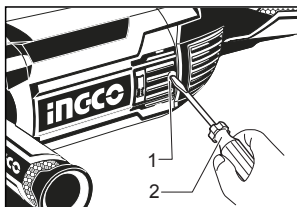


1. Capot
2. Tournevis

INGCO

Vue éclatée

AG26008,UAG26008,AG26008-1,UAG26008-1
AG26008-6,AG26008-8,AG26008S,AG26008E

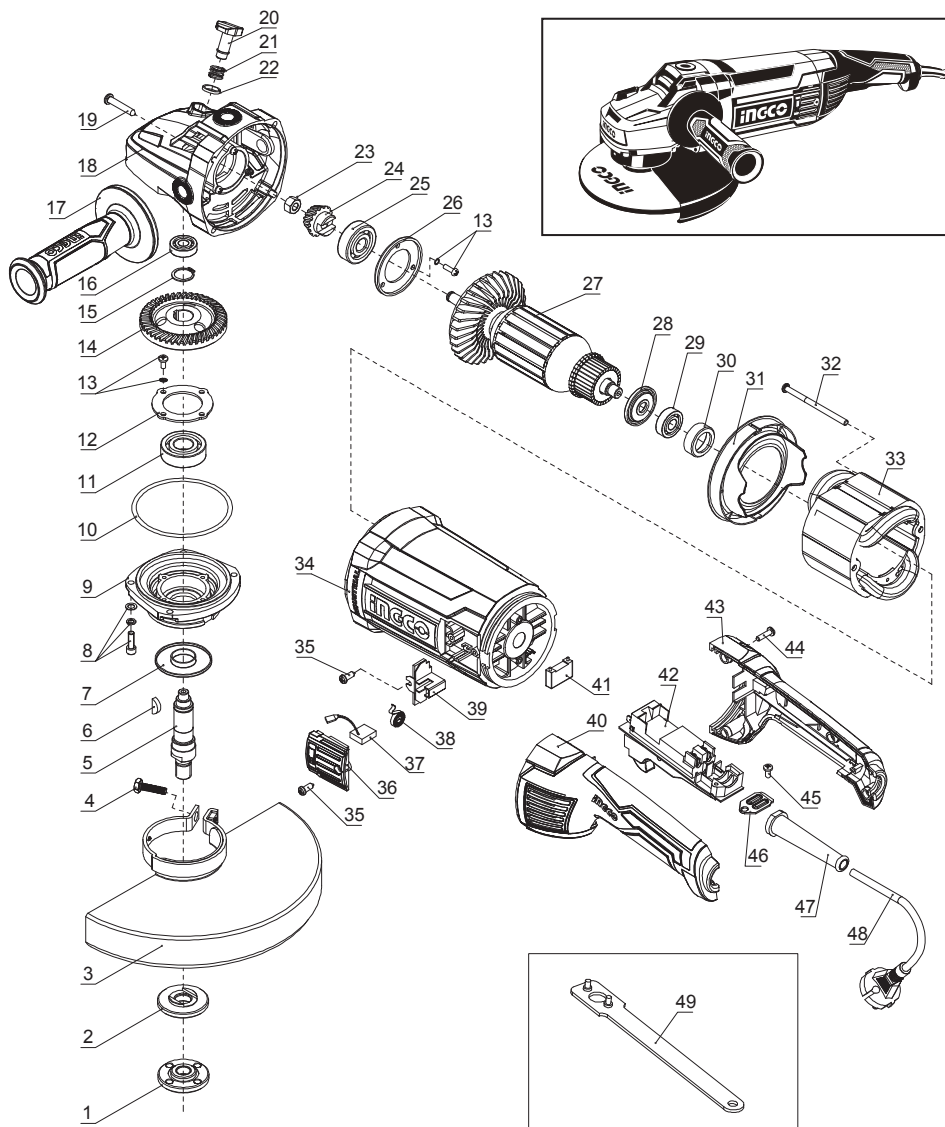


AG26008,UAG26008,AG26008-1,UAG26008-1
AG26008-6,AG26008-8,AG26008S,AG26008E

No.	Exploding view	Qty
1	outer flange	1
2	inner flange	1
3	wheel guard	1
4	screw	1
5	output shaft	1
6	key	1
7	dust cover	1
8	screw with washer	4
9	Front cover	1
10	O-ring	1
11	Bearing 6203-2RS	1
12	Plate	1
13	screws with washer	7
14	Gear	1
15	circlip	1
16	Bearing	1
17	side handle	1
18	gear box	1
19	screws	4
20	locking cap	1
21	locking spring	1
22	circlip	1
23	nut	1
24	pinion	1
25	Bearing	1

No.	Exploding view	Qty
26	Gear box bearing plate	1
27	armature	1
28	anti-dust cover	1
29	Bearing	1
30	Bearing sleeve	1
31	Wind baffle	1
32	Screws	2
33	Stator	1
34	Housing	1
35	Screws	4
36	Brush cap	2
37	carbon brush	2
38	coil spring	2
39	Carbon brush holder	2
40	Left handle	1
41	Capacitor	1
42	Lock-on switch	1
43	Right handle	1
44	Screws	4
45	Screws	1
46	Cable clamp	1
47	Cord guard	1
48	Cable	1
49	Spanner	1

ingco

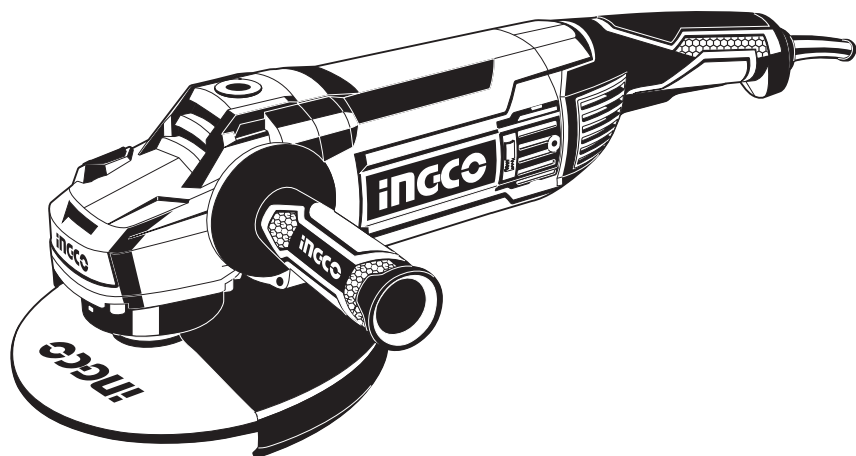

INGCO TOOLS CO.,LIMITED

www.ingco.com

MADE IN CHINA

0919.V01

AG26008 UAG26008 AG26008-1 UAG26008-1
AG26008-6 AG26008-8 AG26008S AG26008E